

## الموضوع :

يحتوي الموضوع على ملفين:

(13/6 13/5 13/4 13/3 13/2 13/1) :

(13/13 13/12 13/11 13/10 13/9 13/8 13/7) :

1-1 :

### 1-1 تقديم النظام :

يسمح النظام الآلي الممثل بالرسم التخطيطي لتحديد الموقع : الوثيقة 2

بإنتاج علب أسطوانية من الصفائح لتعليب المصبرات (طماطم ، معجون ، ...)

يتكون النظام الآلي 3 : وحدة تحضير قاعدة العلب و وحدة تحضير جانبية العلب

وحدة تركيب العلب ( القاعدة + الجانبية )

نكتفي بدراسة وحدة تحضير جانبية العلب.

### 2-1 : الوثيقة 2

صناعة جانبية علب المصبرات تتم على ثلاثة مراحل : تقطيع ، تقويس و تلحيم.

#### 1- تقطيع الجانبية:

يتم انتقال الصفائح نحو مركز تحضير الجانبية الذي يسمح بتقطيع الصفائح الى مستطيلا

- بداية الدورة بالضغط على الزر Dcy ، يسمح بوصول الصفيحة بواسطة بساط متحرك.

- ضغط الصفيحة على الملتقط  $L_{11}$  يتم تثبيتها بواسطة الدافعتين  $(C_2)$   $(C_3)$

- ضغط الملتقطين  $L_{21}$   $L_{31}$  يتم نزول رأس التقطيع بواسطة الدافعة  $(C_4)$ .

-  $L_{41}$  يؤدي الى صعود رأس التقطيع.

-  $L_{40}$  يتحكم في تفكيك الصفيحة برجع الدافعتين  $(C_2)$   $(C_3)$ .

- ضغط الملتقطين  $L_{20}$   $L_{30}$  يؤدي الى:

- نهاية الدورة اذا تم تحرير الصفيحة.

-  $(C_1)$  ، اذا لم تحرر الصفيحة. في هذه الحالة الدافعتين  $(C_2)$   $(C_3)$  موصولتين بساق الدافعة  $(C_1)$

مما يسمح بانقلابهما، الضغط على الملتقط  $L_{10}$  نهاية . يؤدي الى تثبيت الصفيحة من جديد.

الملتقطين  $L_{21}$   $L_{31}$  يتحكمان في حركة خروج ساق الدافعة  $(C_1)$  و بالتالي تقدم الصفيحة.

$L_{11}$  يؤدي الى تقطيع الصفيحة و الدورة تعاد حتى تحرير الصفيحة.

#### 2- تقويس الجانبية:

الجانبية المقطوعة تنتقل الى الطاولة المنزلقة بواسطة بساط متحرك و ناقل بالأسطوانات،

بعدها يتم تقدم الصفيحة بين أسطوانات التقويس بواسطة الطاولة المنزلقة والدافعة  $(C_5)$  حتى تتم عملية التقويس.

#### 3- تلحيم الجانبية:

الجانبية المقوسة تنقل الى مركز التلحيم.

الجانبية الملحمة تخزن نحو مركز التجميع.


3-1 تحديد الملتقطات و المنفدات:

$L_{11}$ : يكشف عن خروج ساق الدافعة  $(C_1)$  وحضور الصفيحة

$L_0$ : يكشف عن تحرير الصفيحة

$L_0$ : صفيحة محررة ،  $\bar{L}_0$ : صفيحة غير محررة

| Mt1 | $L_{11}$ | $L_{10}$ | C1 |
|-----|----------|----------|----|
| Mt2 | $L_{21}$ | $L_{20}$ | C2 |
| Mt3 | $L_{31}$ | $L_{30}$ | C3 |
| Mt4 | $L_{41}$ | $L_{40}$ | C4 |
|     | $L_{51}$ | $L_{50}$ | C5 |

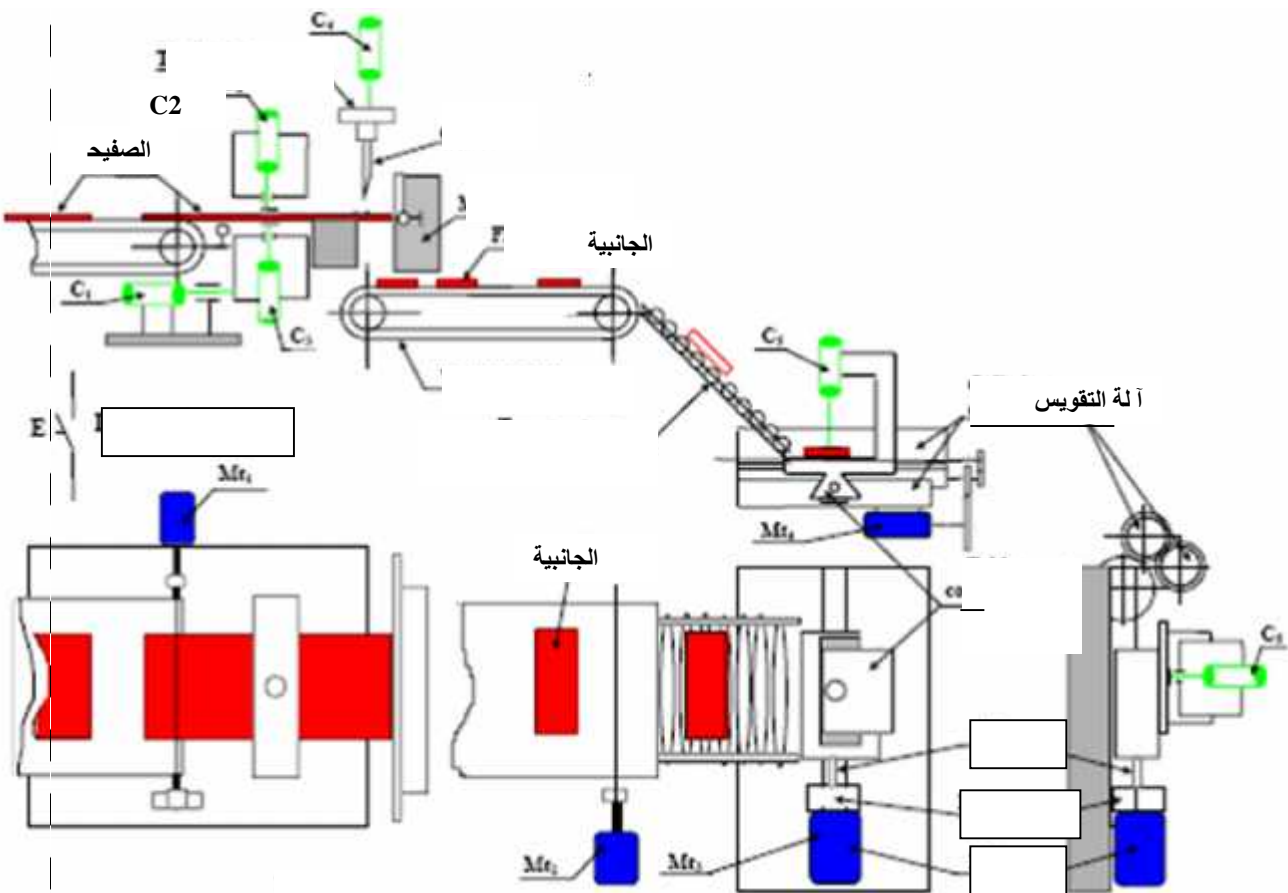

## 2-1 منتج محل الدراسة:

نقترح دراسة جهاز طاولة منزلقة التي تستعمل في تقديم الجانبية نحو أسطوانات التقويس .

المعطيات التقنية:

- محرك كهربائي سرعته 1500 tr/ min
- مخفض السرعة مكون من المتسنيات الاسطوانية ذات اسنان قائمة (10) – (3)

$$\text{مديول } m = 2.5, Z_{10} = 16, Z_3 = 72$$

برغي التشغيل (2) بلولب واحد خطوته  $p = 2 \text{ mm}$

## 3.1 - سير الجهاز: انظر الوثائق (4 و 5)

المحرك الكهربائي(9) ينقل الحركة الى المخفض((10)-(3)) بواسطة القارئة(15) ثم تحول الحركة الى الطاولة(16) بواسطة نظام (برغي – صامولة).

## 4.1 - الموارد:

- رسم تجميعي للجهاز ( وثيقة 4 ).
- جدول التعيينات ( وثيقة 5 ) .
- جداول قياسات المكونات الميكانيكية ( وثيقة 6 ) .

-2

## أ - دراسة الإنشاء (12 نقطة)

### 1 . التحليل الوظيفي:

- تحديد الوظائف
- نمذجة الوصلات
- حساب مميزات عناصر النقل
- حساب المقاومة.

### 2 . التحليل البنوي


- تجسيد حلول إنشائية
- إتمام رسم تعريفي

## ب - دراسة التحضير (08 نقاط)

### 1. تحضير الصنع


### 2 . الآليات

B-B

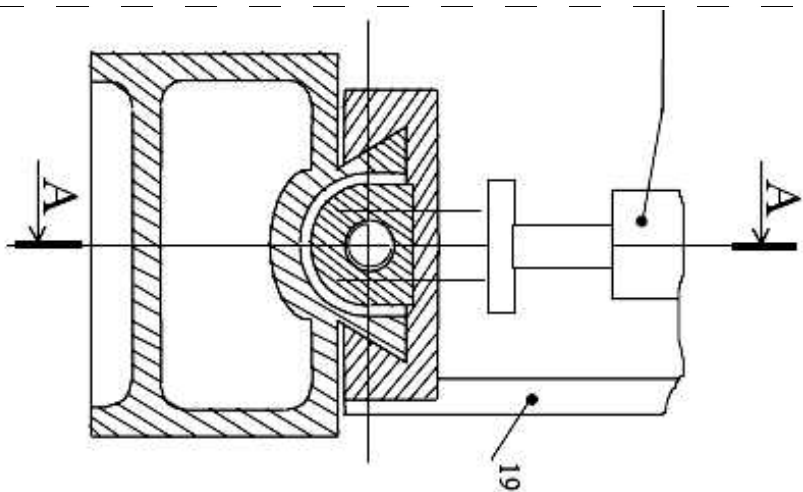


الطالولة المبردة

A-A

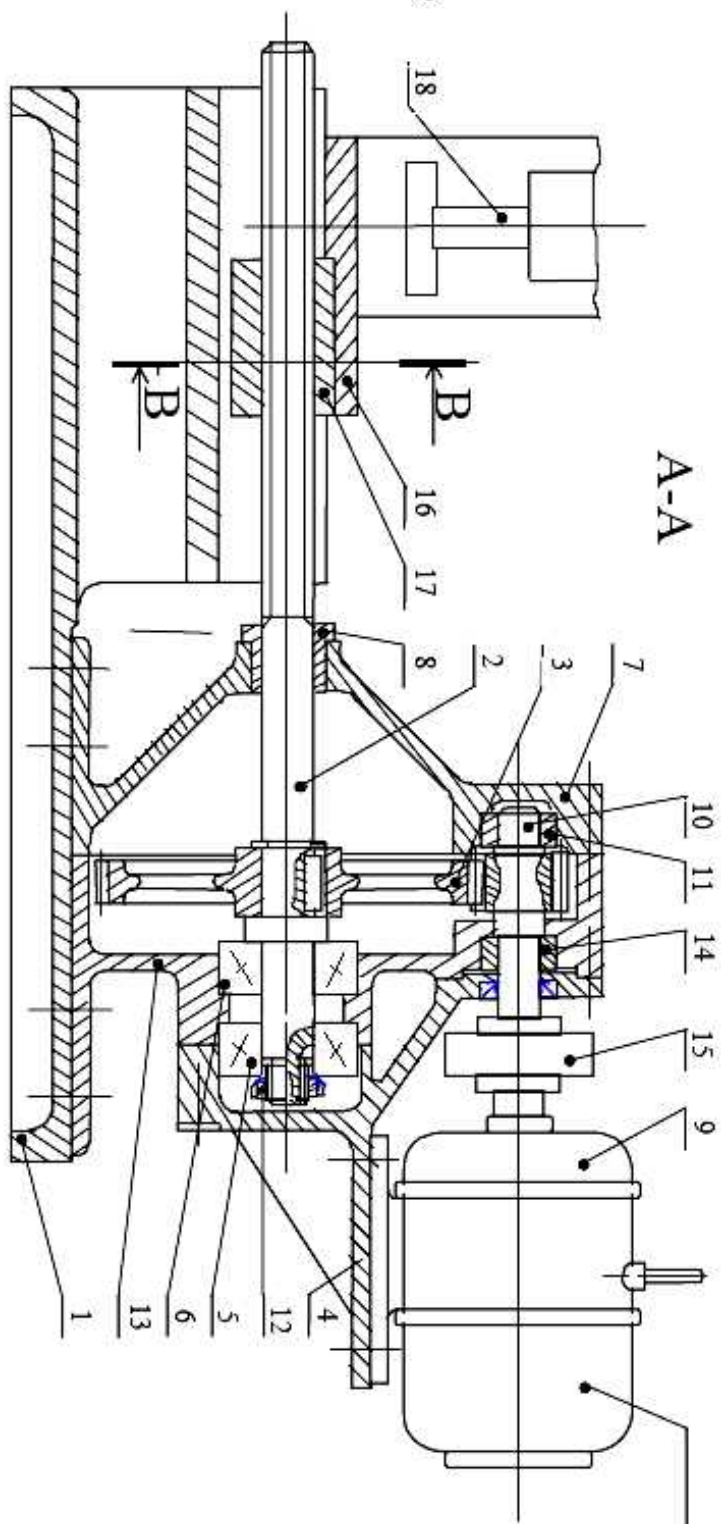


السطح 1/4

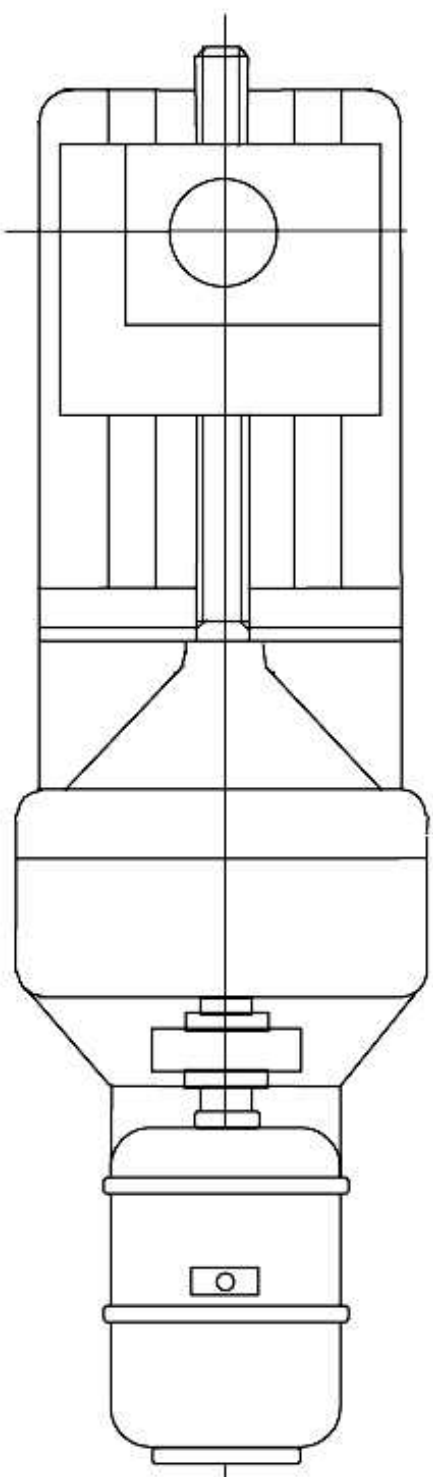


|                   |                    |                           |            |            |
|-------------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|
|                   |                    | حامل الدافعة              | 1          | 19         |
|                   |                    | ساق الدافعة C5            | 1          | 18         |
|                   | C 55               | صامولة                    | 1          | 17         |
|                   | C 55               | منزلة                     | 1          | 16         |
|                   |                    | قارنة جسيئة               | 1          | 15         |
|                   | Cu Sn 9 P          | وسادة                     | 1          | 14         |
|                   | EN-GJL-250         | هيكل                      | 1          | 13         |
|                   |                    | صامولة ذات حزوز           | 1          | 12         |
|                   | Cu Sn 9 P          | وسادة                     | 1          | 11         |
|                   | 36NiCr16           | ترس                       | 1          | 10         |
|                   |                    | محرك                      | 1          | 9          |
|                   | Cu Sn 9 P          | وسادة                     | 1          | 8          |
|                   | EN-GJL-250         | هيكل                      | 1          | 7          |
|                   | 100 Cr 6           | مدحرجة ذات دحاريج مخروطية | 1          | 6          |
|                   | 100 Cr 6           | مدحرجة ذات دحاريج مخروطية | 1          | 5          |
|                   | EN-GJL-250         | حامل                      | 1          | 4          |
|                   | 36NiCr16           | عجلة مسننة                | 1          | 3          |
|                   | C45                | برغي تشغيل                | 1          | 2          |
|                   | EN-GJL-250         | قاعدة                     | 1          | 1          |
| <b>ملاحظة</b>     | <b>مادة</b>        | <b>تعيينات</b>            | <b>عدد</b> | <b>رقم</b> |
| <b>السلم: 4:1</b> | <b>طاولة منزلة</b> | <b>الاسم:</b>             | <b>AR</b>  |            |
| <b>طريقة E</b>    |                    | <b>التاريخ:</b>           |            |            |
|                   |                    | <b>الرقم:</b>             |            |            |

قياسات المكونات الميكانيكية

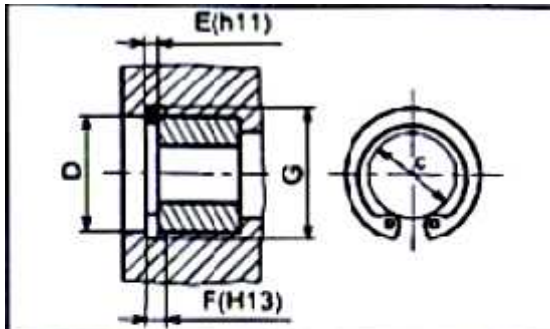


| D  | E    | C    | F    | G    |
|----|------|------|------|------|
| 32 | 1,2  | 20,2 | 1,3  | 33,7 |
| 35 | 1,5  | 23,2 | 1,6  | 37   |
| 40 | 1,75 | 27,4 | 1,85 | 42,5 |
| 45 | 1,75 | 31,6 | 1,85 | 47,5 |

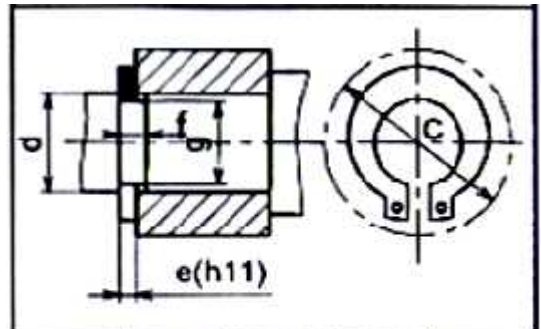


| d  | e   | c    | f   | g    |
|----|-----|------|-----|------|
| 17 | 1   | 25,6 | 1,1 | 16,2 |
| 20 | 1,2 | 29   | 1,3 | 19   |
| 22 | 1,2 | 31,4 | 1,3 | 21   |
| 25 | 1,2 | 34,8 | 1,3 | 23,9 |

فاصل ذات شفتين

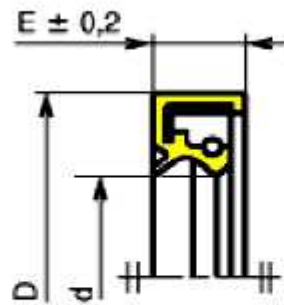


فاصل ذات شفة

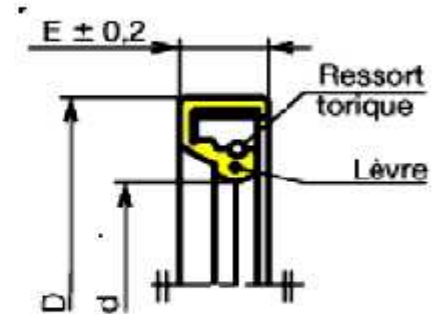

| d  | D  | E | d  | D  | E | d  | D  | E | d  | D  | E |
|----|----|---|----|----|---|----|----|---|----|----|---|
| 6  | 16 | 7 | 12 | 28 | 7 | 18 | 32 | 7 | 25 | 35 | 7 |
|    | 22 |   |    | 30 |   |    | 40 |   |    |    |   |
| 8  | 22 | 7 | 15 | 26 | 7 | 20 | 40 | 7 | 28 | 42 | 7 |
|    | 24 |   |    | 30 |   |    | 30 |   |    | 47 |   |
| 9  | 22 | 7 | 17 | 32 | 7 | 22 | 32 | 7 | 30 | 52 | 7 |
|    | 24 |   |    | 35 |   |    | 35 |   |    | 40 |   |
| 10 | 26 | 7 | 18 | 28 | 7 | 22 | 40 | 7 | 30 | 47 | 7 |
|    | 22 |   |    | 30 |   |    | 32 |   |    | 52 |   |
| 12 | 24 | 7 | 18 | 32 | 7 | 22 | 35 | 7 | 30 | 40 | 7 |
|    | 26 |   |    | 40 |   |    | 40 |   |    | 42 |   |
| 12 | 22 | 7 | 18 | 30 | 7 | 22 | 47 | 7 | 30 | 47 | 7 |
|    | 24 |   |    | 30 |   |    | 47 |   |    | 52 |   |

1. التحليل الوظيفي:  
1.1 - أتمم علبة الوظيفة الإجمالية A0 للنظام:

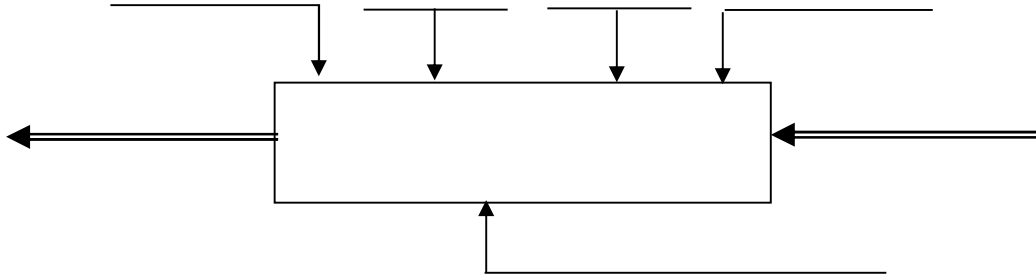

2.1 - لصناعة علب المصبرات هناك ثلاثة وظائف رئيسية ماهي:

| رمز الوظيفة | صياغة الوظائف |
|-------------|---------------|
| FP1         | .....         |
| FP2         | .....         |
| FP3         | .....         |

3.1 - أذكر الحلول التكنولوجية التي تحقق الوظيفة التقنية FT3 على المخطط FAST



4-1- ماهي وظيفة القارنة (15): .....

- توجيه (16) : .....

- يتم توجيه العمود (2) KB : ماهو نوع التركيب ، ولماذا؟

لتركيب : ..... ، التبرير: .....


5-1 نمذجة الوصلات :

وظيفية للطاولة المنزلقة :




| تسمية |        |
|-------|--------|
|       | 13 / 2 |
|       | 2 / 3  |
|       | 17 / 2 |
|       | 16 / 1 |

اكمل الرسم التخطيطي الحركي للجهاز

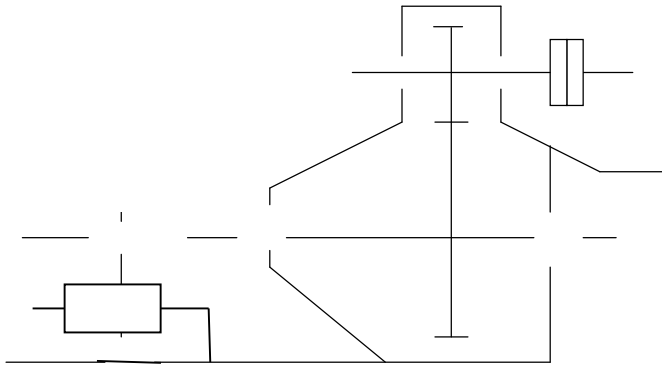

6-1 - التحديد الوظيفي للأبعاد :

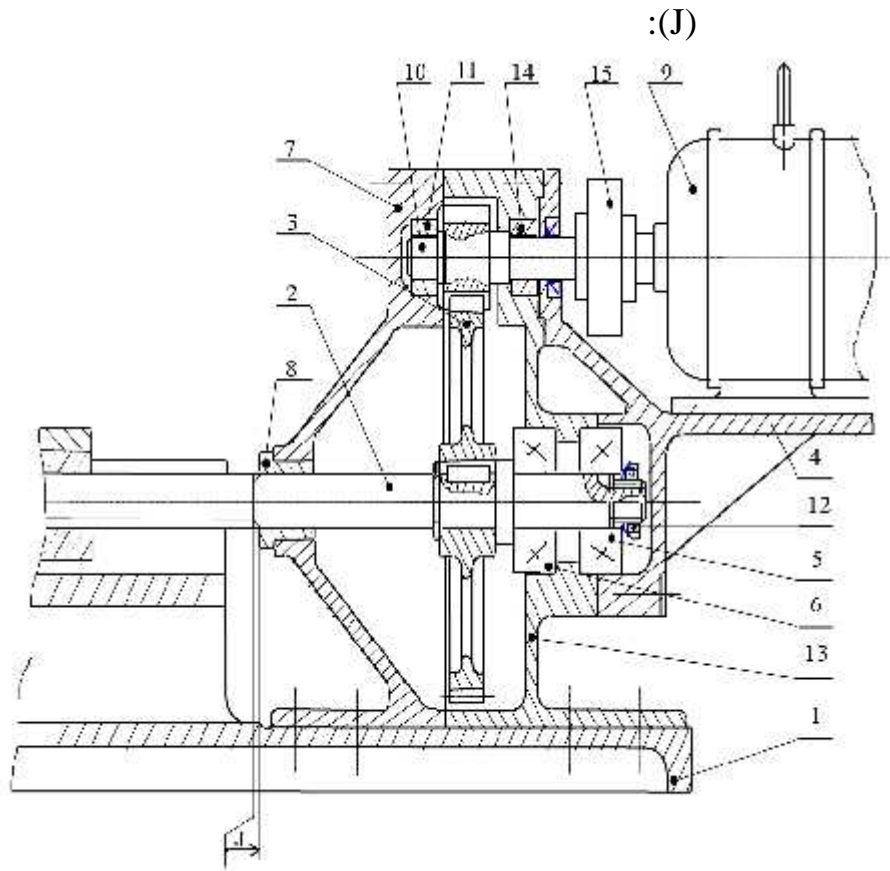



- التوافق بين (2) (3) هو:  $\Phi 28g6 = \Phi 28_{-20}^{-7}$   $28H7 = w28_0^{+21}$  :

أحسب هذا التوافق:


$J_{max} = \dots\dots\dots$

$J_{min} = \dots\dots\dots$

ما نوع هذا التوافق؟ .....

7-1- اختيار المواد: (8) Cu Sn 9 P

ماهي مميزات هذه المادة: .....

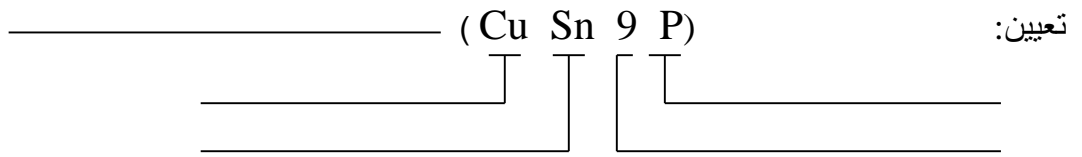

8-1 - دراسة المسننات الأسطوانية ذات الأسنان القائمة (10) - (3):

| r | a | h | d | Z  | m   |      |
|---|---|---|---|----|-----|------|
|   |   |   |   | /  |     |      |
|   |   |   |   | 16 | 2,5 | (10) |
|   |   |   |   | 72 |     | (3)  |

$N_m = 1500 \text{ tr / min}$  :  $N_2$  -

.....

$N_2 = \dots\dots\dots$

(2) خطوته  $p = 2 \text{ mm}$  و بلولب واحد: -

$V_2 = \dots\dots\dots$  ,

$V_2 = \dots\dots\dots \text{mm / min}$


(16) مستعينا بالرسم التجميعي الوثيقة 4 -

$C = \dots\dots\dots \text{mm}$

تحت تأثير الالتواء البسيط

(d = 25 mm )

(2) عارضة اسطوانية

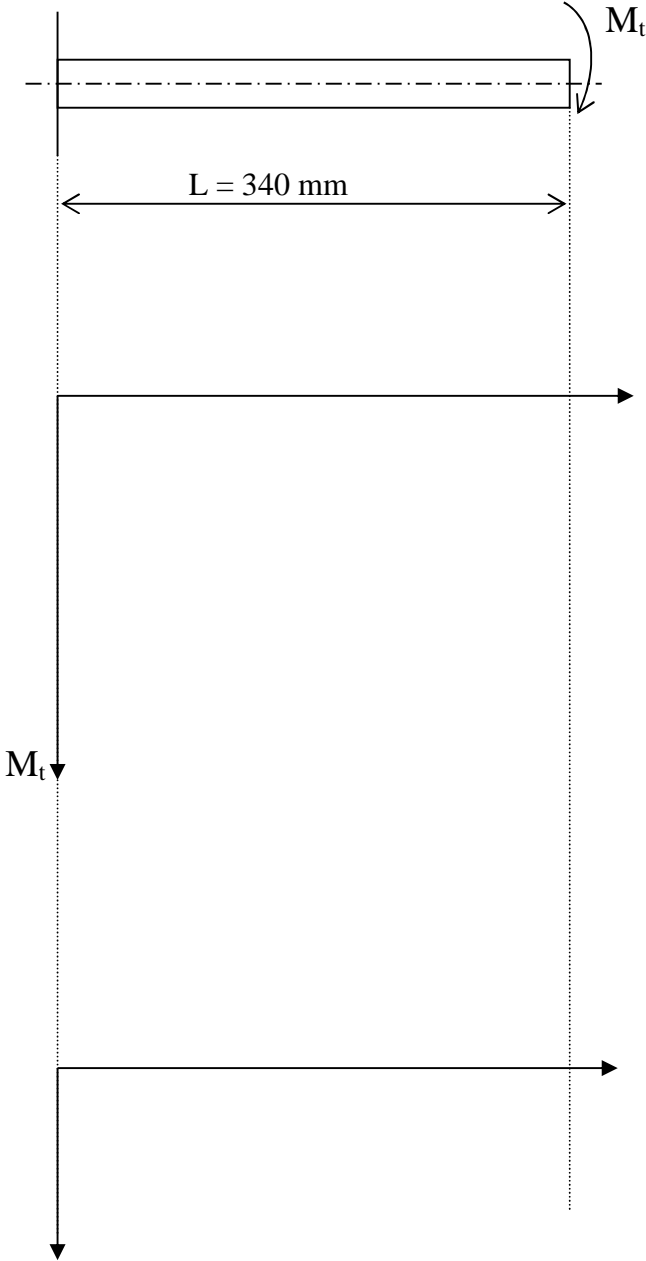بحيث عزم الالتواء:  $M_t = 60 \text{ N.m}$ 

- أحسب زاوية الوحدة للالتواء :

$$G = 8 \times 10^4 \text{ N/mm}^2 \quad I_o = 38350 \text{ mm}^4$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots \text{ rd / mm}$$

- أحسب زاوية الالتواء

$$L = 340 \text{ mm}$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots^\circ$$

- أرسم منحنيات عزم الالتواء  $M_t$   
الزاوية  $L$ 


- أحسب الأجهاد المماسي الأقصى max

$$\text{max} = \dots\dots\dots$$


$$\text{max} = \dots\dots\dots \text{ N / mm}^2$$

## 2- الدراسة البنوية:

1-2 الدراسة التصميمية: مستعينا بجدول القياسات الميكانيكية  
نقترح توجيه العمود (10) تين BC .  
اكمل تركيب المدحرتين مع تحقيق الكتامة ووضع التوافقات

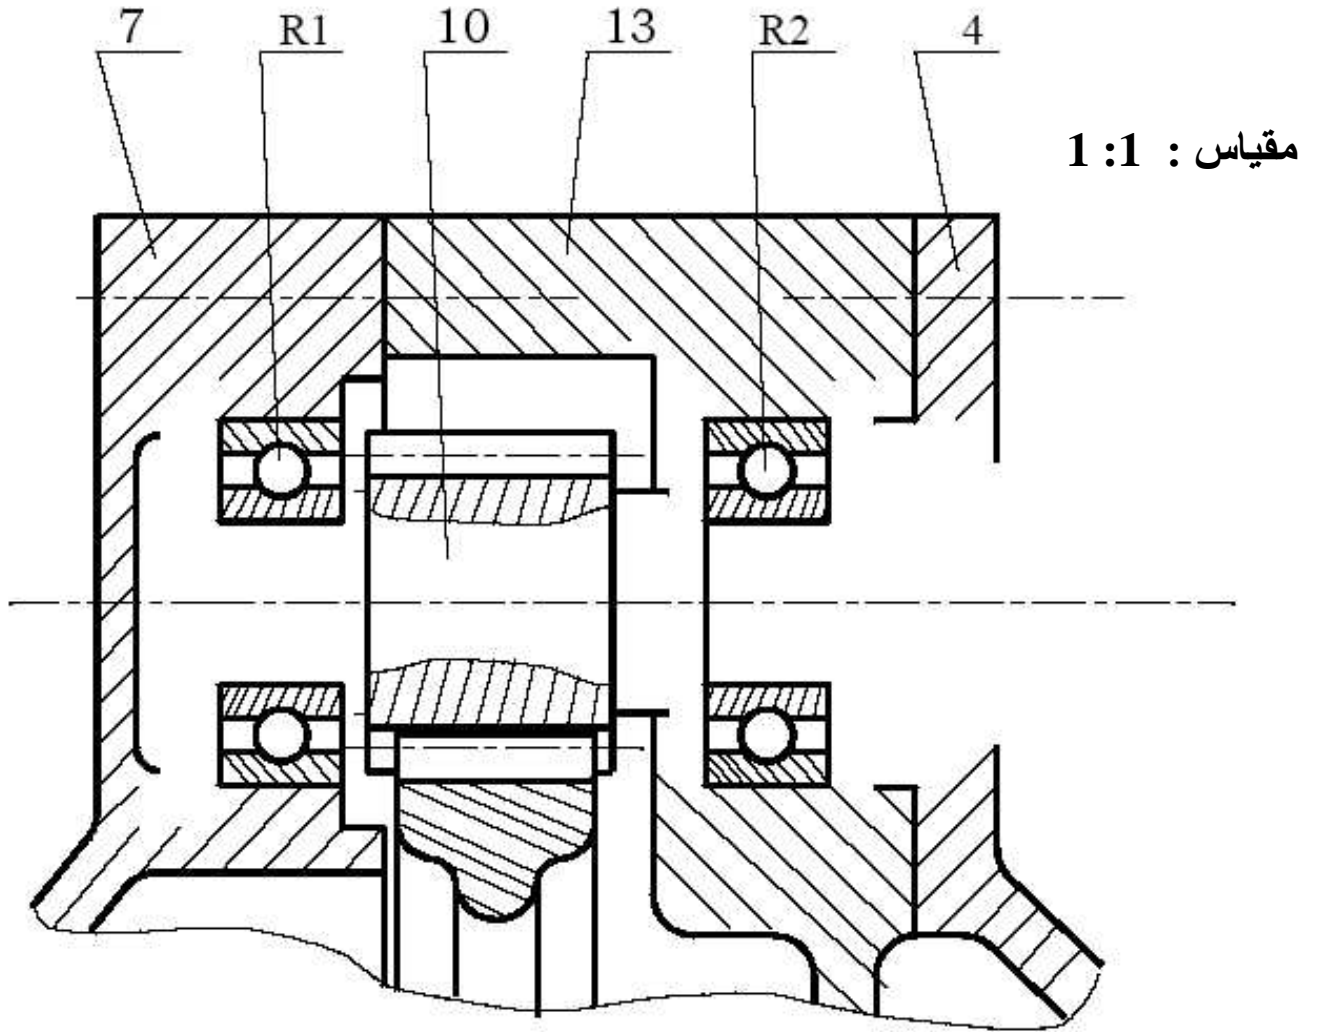


1-2 أكمل الرسم التعريفي للصامولة (17) مع وضع الأبعاد الوظيفية ، السماحات الهندسية و الخشونة،  
و أكمل المقطع A-A

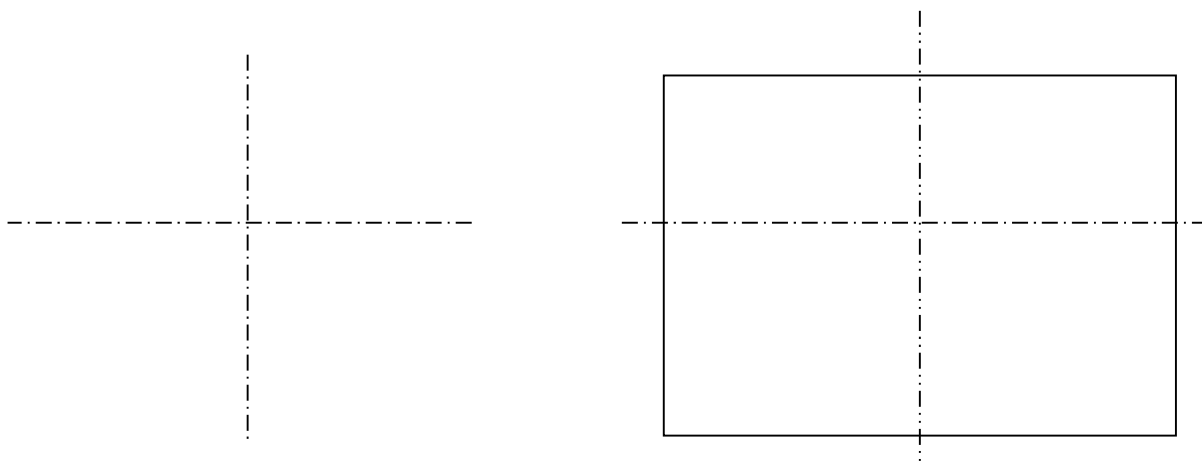

مقياس : 1:1


- الدراسة التحضيرية:

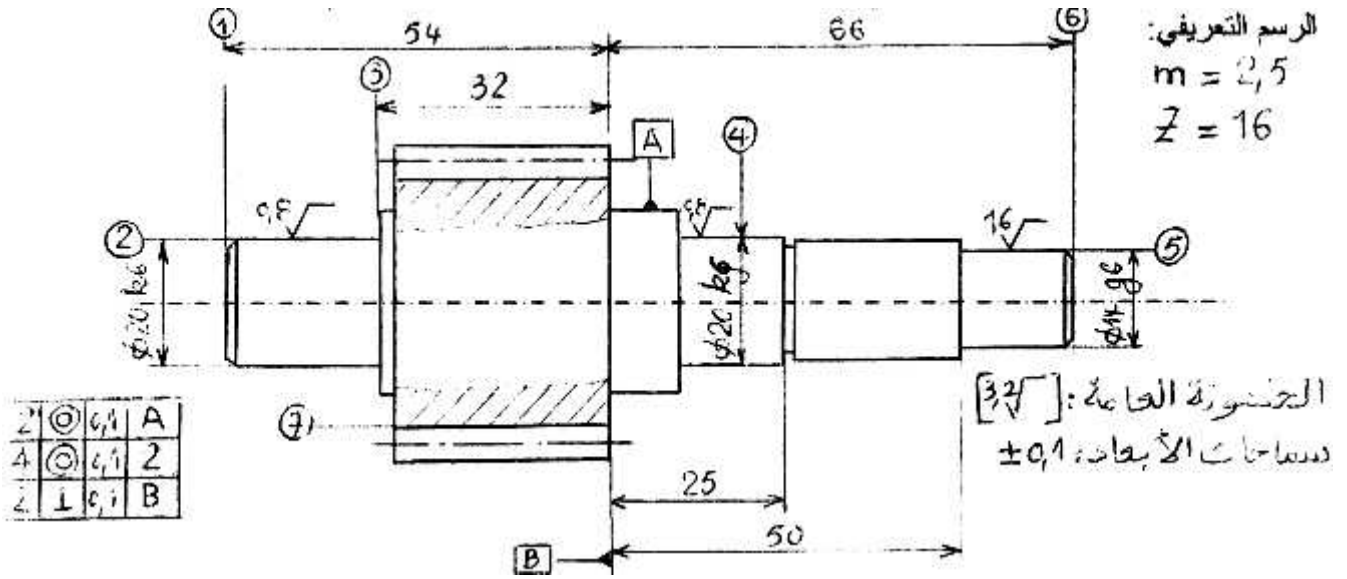

## السير المنطقي للصنع

| العمليات    |     |
|-------------|-----|
|             | 100 |
| (3) (2) (1) | 200 |
| (6) (5) (4) | 300 |
| تفريز (7)   | 400 |
|             | 500 |

شكل 2

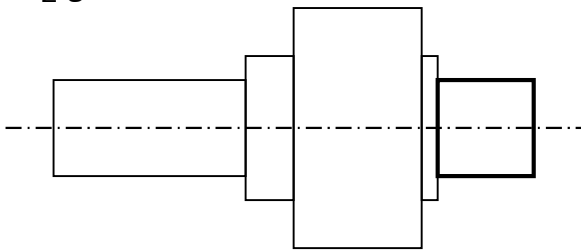

- أنجز عقد المرحلة 200 لتشغيل السطوح (1)، (2)، (3):  
 - حدد الوسائل المستعملة:

الألة: .....

الوضعية السكونية (الأزوستاتية): شكل 2

أبعاد الصنع

و

حساب شروط القطع

$$N = \dots\dots\dots$$

$$V_f = \dots\dots\dots$$


| التمريزة |     |    |    | عمليات     |                         |
|----------|-----|----|----|------------|-------------------------|
| Vf       | f   | N  | Vc |            |                         |
|          | 0.2 | 80 |    | $C_{f1} =$ | 201 تسوية (1)           |
|          | 0.2 | 80 |    | $C_{f2} =$ | 202 (3) (2), $C_{f3} =$ |

**2- تكنولوجيا لأنظمة الآلية:**

- بداية الدورة Dcy هو موزع هوائي 2 / 3 يتحكم يدوي و الأرجاع بناض

..... : 2 / 3




2 / 3

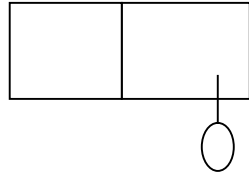

يع الجانبية.


جزئية

  - إستنادا على إشتغال النظام (الوثيقتين 1 2) GRAFCET . . . . .

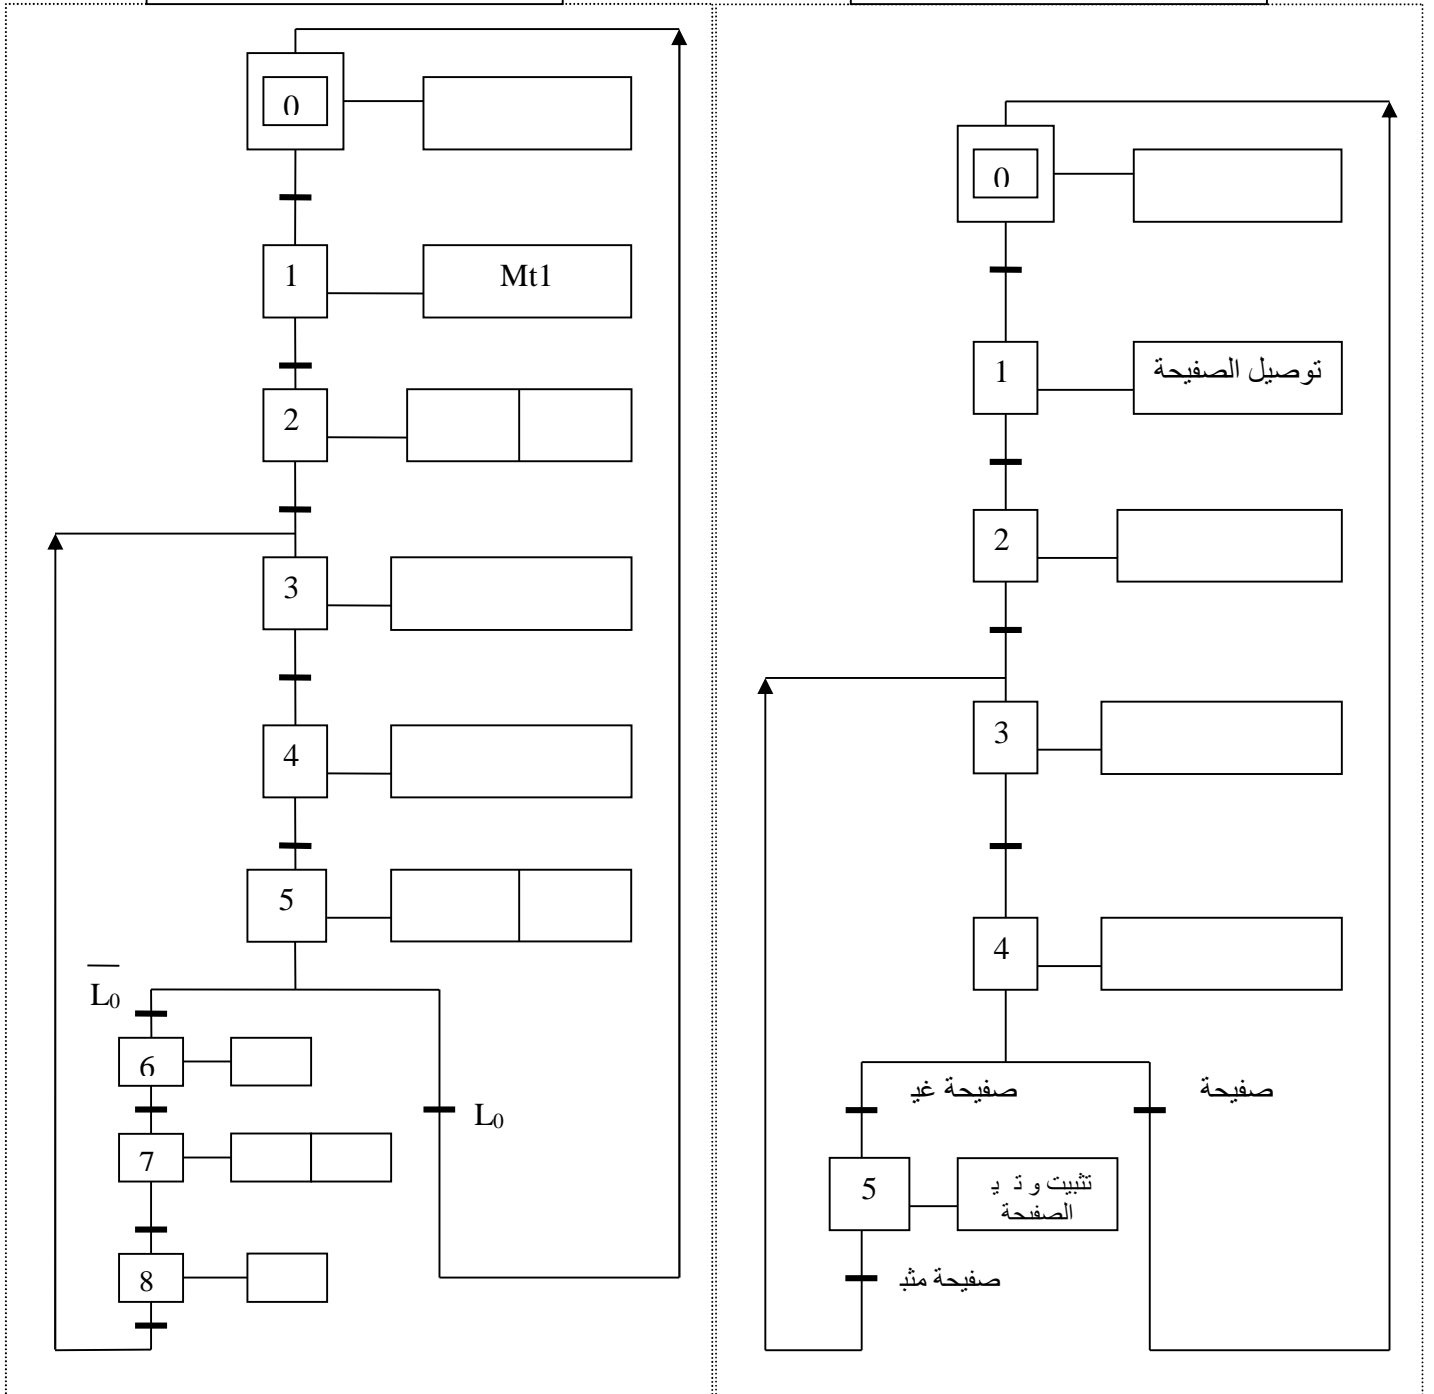

1. التحليل الوظيفي: 8


1.1 - أتمم علب الوظيفة الإجمالية A0 للنظام: 0.6 ن

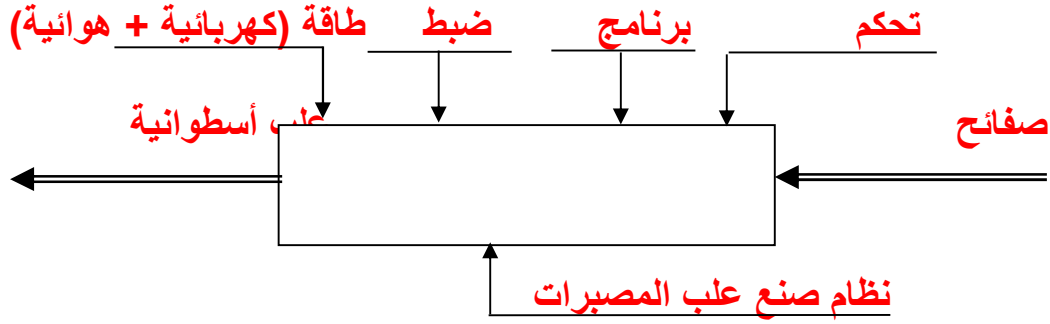

2.1 - لصناعة علب المصبرات هناك ثلاثة وظائف رئيسية ماهي: 0.5 ن

| رمز الوظيفة | صياغة الوظائف                |
|-------------|------------------------------|
| FP1         | صناعة قاعدة العلب            |
| FP2         | صناعة جانبية العلب           |
| FP3         | تركيب العلب (قاعدة + جانبية) |

3.1 - أذكر الحلول التكنولوجية التي تحقق الوظيفة التقنية FT3 على المخطط FAST 0.4 ن

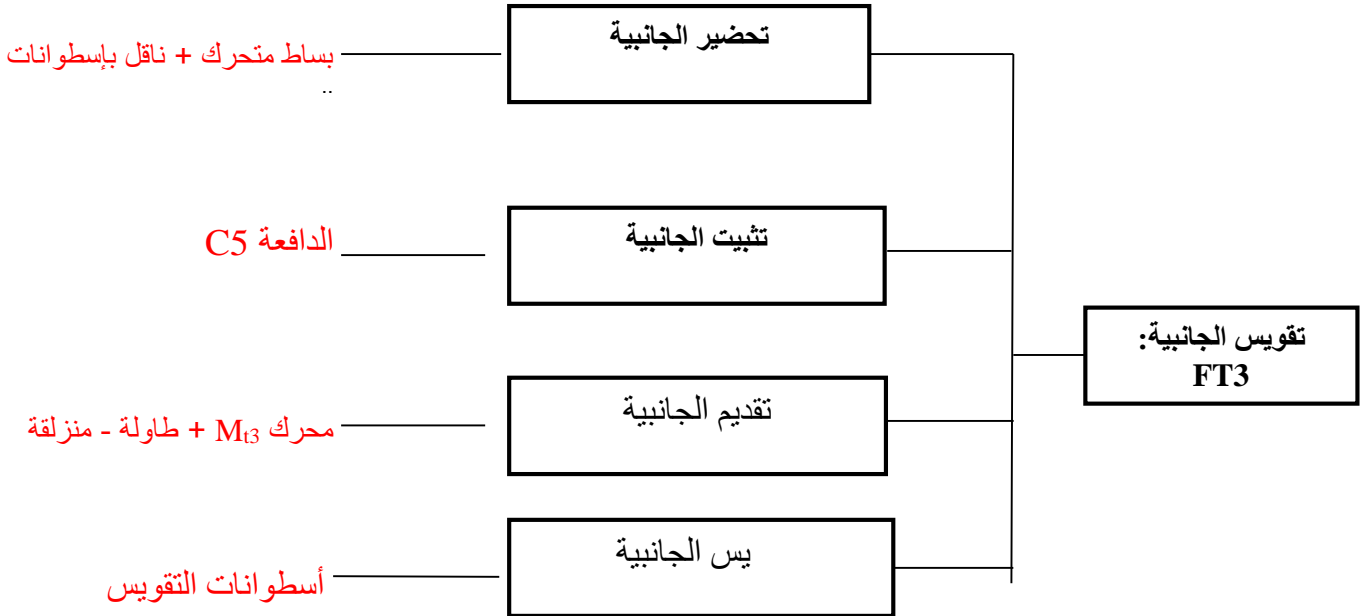

0.5 (10)

(9)

4-1- ماهي وظيفة القارنة (15):

(V ) :

- بماذا تم توجيه الطاولة (16)

KB : ما نوع التركيب ، ولماذا؟


- يتم توجيه العمود (2)

(2)

التركيب : O ، التبرير:


# 5-1 نمذجة الوصلات : 1.25

 - أنجز الدورة الوظيفية للطاولة المنزلقة :




| تسمية         |  |        |
|---------------|--|--------|
| وصلة متمحورة  |  | 13 / 2 |
| وصلة اندماجية |  | 2 / 3  |
| وصلة حلزونية  |  | 17 / 2 |
| وصلة انزلاقية |  | 16 / 1 |

- اكمل الرسم التخطيطي الحركي للجهاز

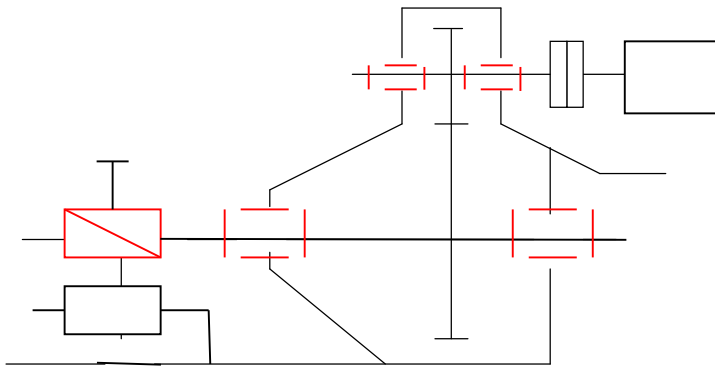

## 6-1 - التحديد الوظيفي للأبعاد: 1

(J)

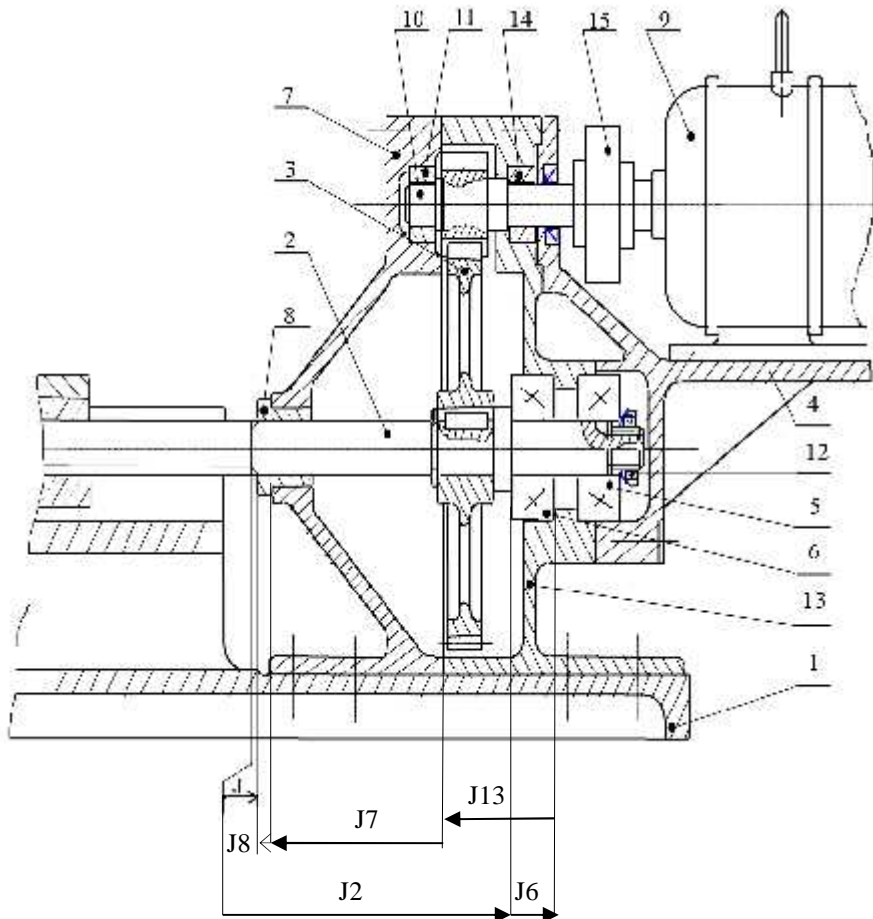

- التوافق بين (2) (3) هو:  $\Phi 28g6 = \Phi 28_{-20}^{-7} 28H7 = w28_0^{+21}$  :

أحسب هذا التوافق:


$$J_{\max} = E S - e s = 21 - (-20) = +41 = +0.041$$

$$J_{\min} = EI - es = 0 - (-7) = +7 = 0.007$$

ما نوع هذا التوافق؟

0.75 Cu Sn 9 P : (8)

7-1- اختيار المواد:  
ماهي مميزات هذه الماد :

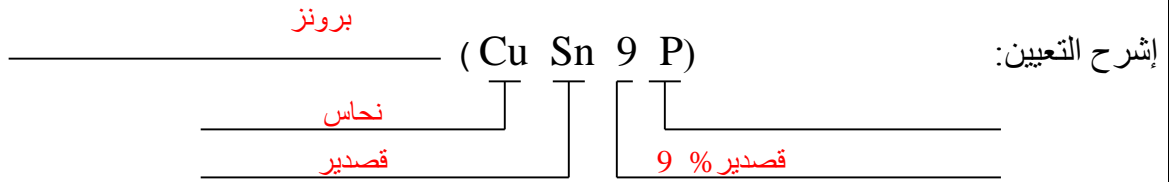

8-1 - دراسة المسننات الأسطوانية ذات الأسنان القائمة (10) - (3): 2

0.2 0.2\* 2 0.2\* 0.2 0.5 :

| r                  | a                        | h                  | d               | Z  | m   |      |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----|-----|------|
| $r = d_{10} / d_3$ | $a = (d_{10} + d_3) / 2$ | $h = 2.25 \cdot m$ | $d = m \cdot Z$ | /  |     |      |
| $2/9 = 0.22$       | 110                      | 5.625              | 40              | 16 | 2,5 | (10) |
|                    |                          |                    | 180             | 72 |     | (3)  |

$$N_m = 1500 \text{ tr / min} : \quad N_2 \quad - \quad 0.2$$

$$r = N_2 / N_M \cdot N_2 = N_M \cdot r = 1500 \cdot 2/9$$

$$N_2 = 333.33 \text{ tr / min}$$

خطوته  $p = 2 \text{ mm}$  و بلولب واحد: (2) - 0.2

$$V_2 = N_2 \cdot p = 333.33 \cdot 2$$

$$V_2 = 666.66 \text{ mm / min}$$

(16) مستعينا بالرسم التجميعي الوثيقة 4 - 0.1


$$C = 192 \text{ mm}$$



تحت تأثير الالتواء البسيط

(d = 25 mm )

(2) عارضة اسطوانية

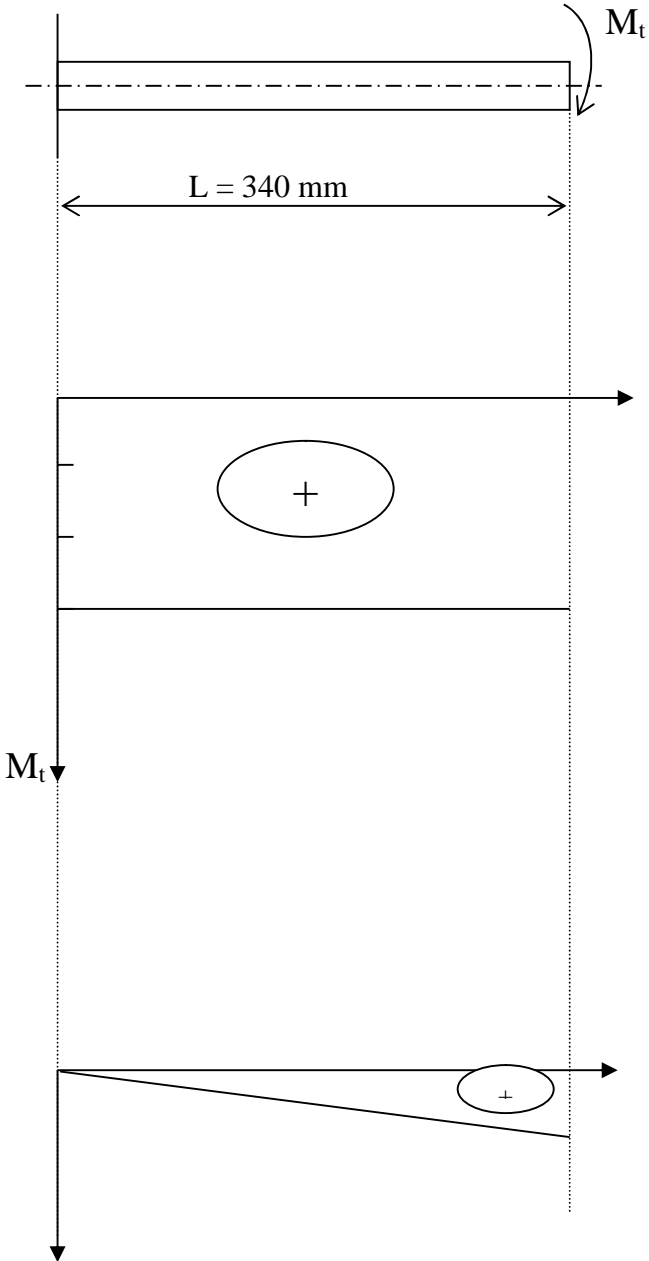بحيث عزم الالتواء:  $M_t = 60 \text{ N.m}$ 

0.2 - أحسب زاوية الوحدة للالتواء :

$$G = 8 \times 10^4 \text{ N/mm}^2 \quad I_o = 38350 \text{ mm}^4$$

$$= M_t / (G \cdot I_o) = 60 \cdot 10^3 / (8 \cdot 10^4 \cdot 38350)$$

$$= 1.5 \cdot 10^{-5} \text{ rd / mm}$$

0.2 - أحسب زاوية الألتوا

$$L = 340 \text{ mm}$$

$$= L \cdot = 340 \cdot 1.5 \cdot 10^{-5} = 6.65 \cdot 10^{-3} \text{ rd}$$

$$= 0.38^\circ$$

0.4 - أرسم منحنيات عزم الألتواء  $M_t$ 

الزاوية L

0.2 - أحسب الأجهاد المماسي الأقصى max

$$\max = M_t / (I_o / (d/2))$$


$$\max = 19.55 \text{ N / mm}^2$$

2- الدراسة البنوية: (4/ 4)


1-2 الدراسة التصميمية: مستعينا بجدول القياسات الميكانيكية

نقترح توجيه العمود (10) تين BC .

2 اكمل تركيب المدحرجتين مع تحقيق الكتامه ووضع التوافقات

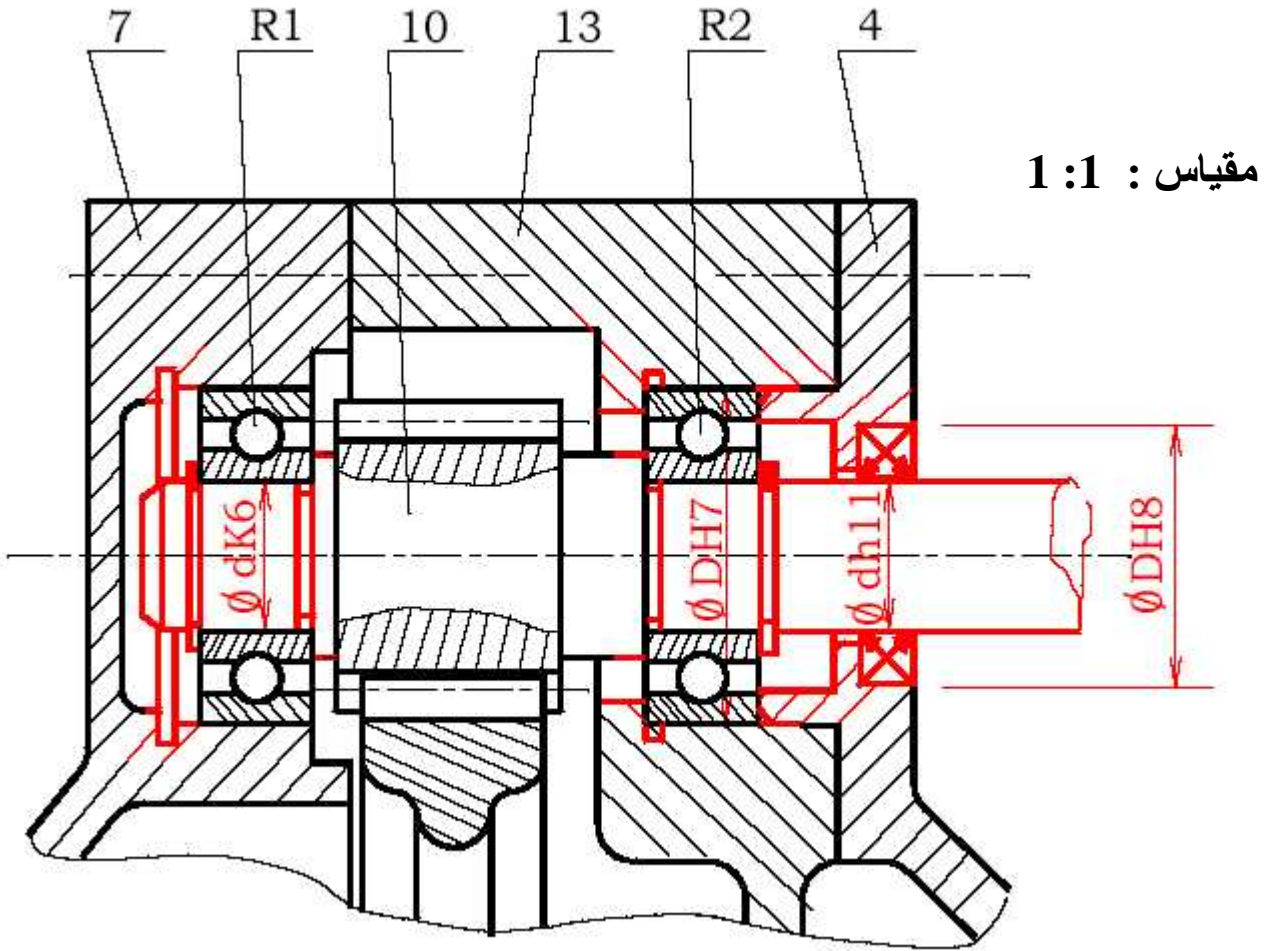

2 ن 1-2 اكمل الرسم التعريفي للصامولة (17) مع وضع الأبعاد الوظيفية ، السماحات الهندسية و الخشونة، و اكمل المقطع A-A

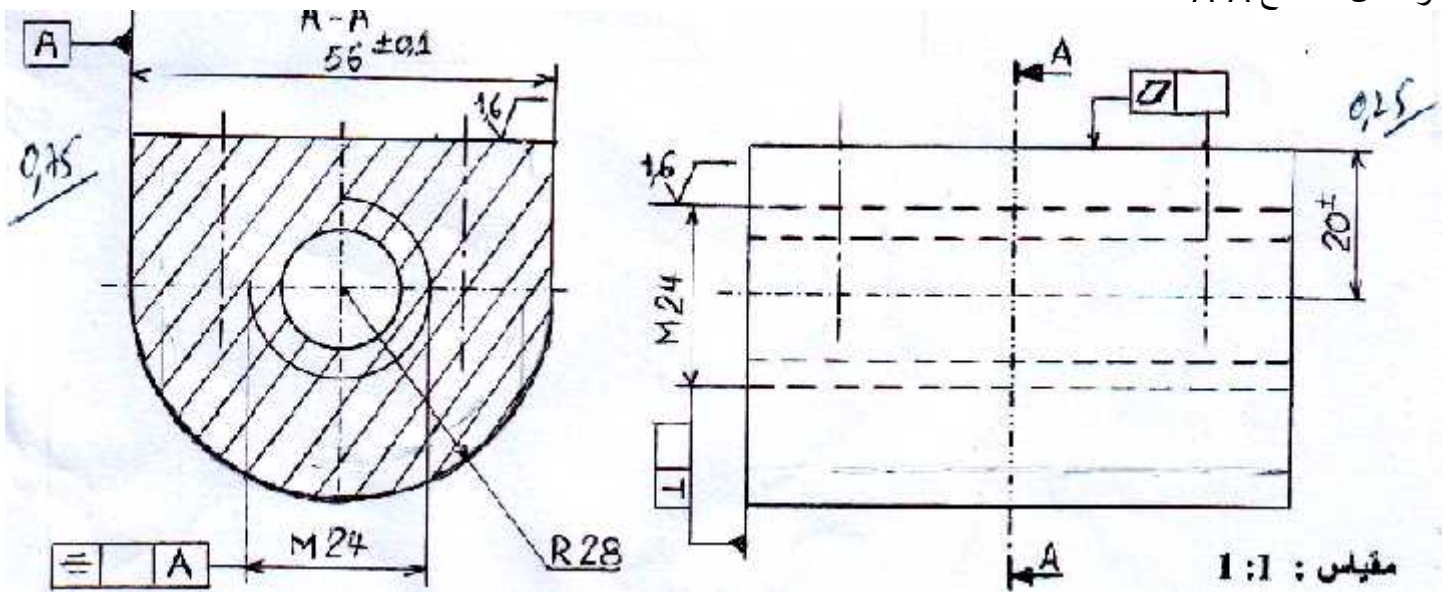

- الدراسة التحضيرية: (4/ 4)

100 قطعة شهري

(10) -

1- تكنولوجيا :


36 Ni Cr 16 : السمك الإضافي للتشغيل 2 mm

الرسم التعريفي:

0.2 - تسخين القطعة (خام) الطرق بين قالبين

0.5 - السير المنطقي للصنع

| العمليات      |     |
|---------------|-----|
|               | 100 |
| (3) (2) (1)   | 200 |
| (6) (5) (4)   | 300 |
| تفريز (7)     | 400 |
| مراقبة نهائية | 500 |

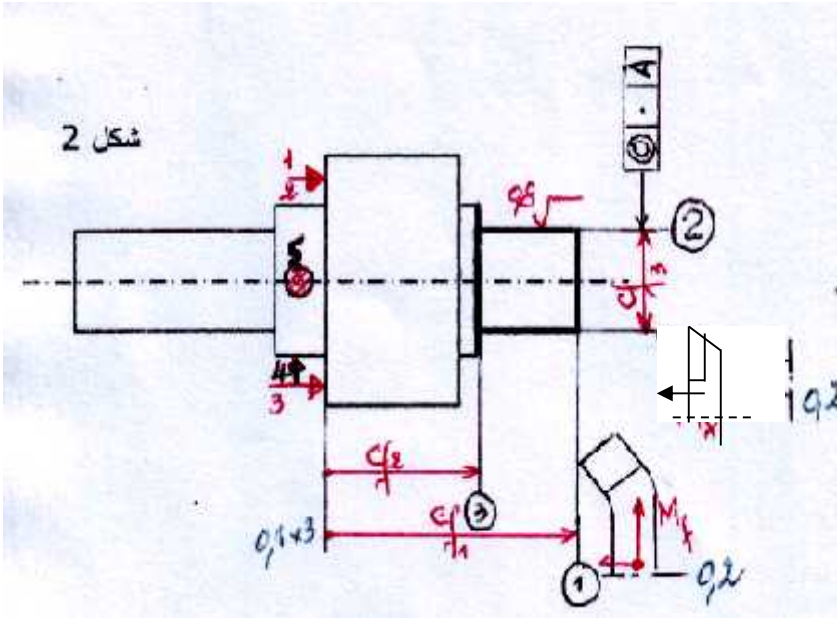

- أنجز عقد المرحلة 200 لتشغيل السطوح (1) ، (2) ، حدد الوسائل المستعملة:

0.2 الآلة: مخرطة TSA

0.5 ن الوضعية السكنوية (الأزوستاتية):

1 ن أبعاد الصنع

0.4 + 0.8 و

1 ن حساب شروط القطع

$$N = Vc \cdot 1000 / ( \cdot D ) , D = 20$$


$$Vf = N \cdot f$$

| التمريزة |     |      |    |   |                                | عمليات   |     |
|----------|-----|------|----|---|--------------------------------|--|-----|
| Vf       | f   | N    | Vc |   |                                |  |     |
| 213      | 0.2 | 1062 | 80 | معيار فكي<br>CMD54 $\pm$ 0.1            | أداة تسوية من<br>الكربيد المعد | تسوية (1) بإنهاء<br>Cf1 = 54 $\pm$ 0.1               | 201 |
| 213      | 0.2 | 1062 | 80 | معيار فكي<br>CMD32 $\pm$ 0.1<br>CMD20k6 | أداة تسوية من<br>الكربيد المعد | (2) (3) بإنهاء<br>Cf2 = 32 $\pm$ 0.1<br>, Cf3 = 20k6 | 202 |

2- تكنولوجيا لأنظمة الآلية: (4/ 4)

- 1 - بداية الدورة Dcy هو موزع هوائي 2 / 3 بتحكم يدوي و الأرجاع بنابض  
 - 3 : 2 / 3 ( ) 2 وضعيتين (مربعين)

2/3

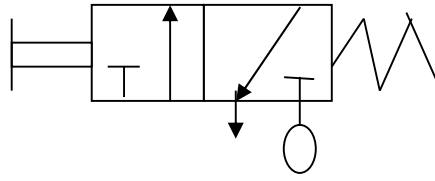

يع الجانبية.

جزئية

على إشتغال النظام (الوثيقتين 1 2)  
 GRAFCET . . . . .

